

WZ – 5595/13/07
Zespół Szkół Mechanicznych
Elektrycznych i Elektronicznych
w Toruniu

ZSME i E nr

POSTANOWIENIE

Data

13.02.2007

Kol. - Kwartalnik
13.02.2007

Toruń, dnia 12 lutego 2007 r.

3

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 i z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2002. Nr 153, poz. 1271; Nr 169, poz. 1387; z 2003r. Nr 130 poz. 1188; Nr 170, poz. 1660; z 2004r. Nr 162, poz. 1692), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 96, poz. 667; Dz.U.06.104.708; Dz.U.06.104.711), §2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 zm.: Dz.U.03.33.270; Dz.U.04.109.1156), § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137), § 1, ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r., Nr 80, poz. 563)

po rozpatrzeniu

ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku internatu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu przy ul. Św. Józefa 22/24 opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych bryg. w st. spocz. inż. Franciszka Kośnika i rzeczoznawcę budowlanego inż. Wiesława Dokowskiego nadesłanej przy piśmie Pana Mirosława Kwiatkowskiego Kierownika Internatu ZSMEiE w Toruniu z dnia 1 lutego 2007 r. w zakresie niespełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w obiekcie polegających na:

- występowaniu drzwi do pomieszczeń mieszkalnych o szerokości 80 cm,
- nieprawidłowym kierunku otwierania drzwi do pomieszczenia świetlicy-jadalni,
- braku wyizolowania i oddymiania jedynej klatki schodowej łączącej parter z piętrami budynku,
- istnieniu hydrantów wewnętrznych 52 z węzem płaskoskładanym, zamiast 25 z węzem półsztywnym,
- nieprawidłowym kierunku otwierania jednego skrzydła drzwi głównych do budynku,

postanawiam

w y r a z i ć z g o d ę na pozostawienie istniejącej instalacji hydrantów wewnętrznych 52 z węzem płaskoskładanym ze względu na ich dobry stan techniczny i zasięg na całym obiekcie

oraz

w y r a z i ć z g o d ę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w przedmiotowym obiekcie pod warunkiem zastosowania wskazanych w ekspertyzie zabezpieczeń przeciwpożarowych i rozwiązań zastępczych w postaci:

- zainstalowania oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacji,
- ☒ usunięcia części boazerii i gablot i zabezpieczenia pozostałych do stopnia trudnozapalności,
- zapewnienia dostępu do głównego wyłącznika prądu,
- wymiany drzwi do piwnicy na EI 30 wyposażonych w urządzenie samozamykające,
- pozostawienia istniejących drzwi do sal mieszkalnych i do zaplecza kuchennego o wymiarach 200x80 oraz drzwi wyjściowych i do jadalni otwieranych do środka,
- ☒ wybudowanie zewnętrznych schodów ewakuacyjnych metalowych typu drabiniastego o szerokości 90 cm przy ścianach szczytowych budynku, do użytku tylko w przypadku konieczności ewakuacji,